


# GLASVLIES / VLIES | VOILE DE VERRE / VOILE | GLASS FLEECE / FLEECE

Untergrundvorbereitung · Préparation du support · Surface Preparation

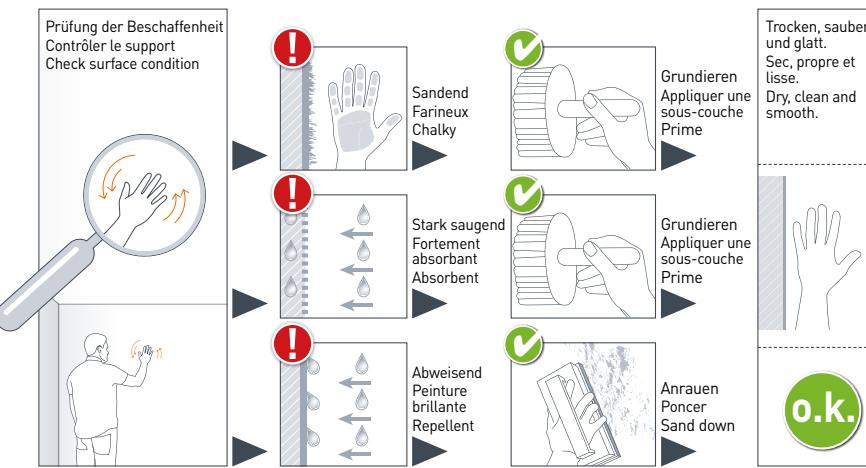

## DE HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

**VORBEREITUNG:** Der Untergrund muss trocken, sauber, glatt und tragfähig sein. Alte Wandbeläge und nicht tragfähige Beschichtungen entfernen, hochglänzende Anstriche aufräumen und mit einem geeigneten Haftvermittler beschichten. Tragfähige rau/eubene Untergründe glätten. Risse/Löcher mit Spachtelmasse ausgleichen. Saugende Untergründe mit geeigneten Grundierungen vorbehandeln. Schimmel- bzw. Pilzbefall entfernen und gemäß den jeweiligen Richtlinien vorbehandeln. Das unbeschichtete Vlies nicht schleifen (ausser ggf. bei partieller Beschädigung)!

**KLEBERAUFTRAG:** Kleber mit Farbrolle oder Airless-Spritzgerät in Breite von 1-2 Bahnen gleichmäßig und in ausreichender Menge auf den Untergrund aufrütteln. Alternativ ist die Verarbeitung in der Regel mit einem Tapeziergerät (Kleistergerät) möglich. Zur Verklebung geeigneter Kleber verwenden. Auftragsmengen sind dem jeweiligen Technischen Merkblatt des Wandbelags zu entnehmen. Weichzeiten sind nicht zu beachten. Die Trocknungszeit bei normaler Raumtemperatur (ca. 18°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60%) ca. 12-24 Stunden.

**STRUKTURUNTERSCHIEDE VERMEIDEN:** Niemals gestürzt oder seitenumkehr verkleben. Für Vliese unter 200 gr/m<sup>2</sup> keine Gummispachtel verwenden. Je nach Qualität dient eine Markierung auf der Rückseite zur Orientierung (Abb. 1). Der Abstand dieser Rückseitenmarkierung von Bahn zu Bahn beträgt ca. 1 m. Auf Stoß verkleben: Die Bahnen müssen im Nahtbereich gut miteinander kontaktieren.


**ANDRÜCKEN UND ABSCHNEIDEN:** Mit Tapezierspachtel bei ausreichendem Druck vollflächig andrücken. Überstände vorsichtig in die Ecken drücken und entlang einer Tapezierspachtel oder eines Beschneidelineals mit einem scharfen Cuttermesser abschneiden, ggf. wie üblich mit einer Tapezierschere.

**BESCHICHTUNG:** 1. Anstrich: Die Farbe nach kompletter Trocknung des Wandbelags gleichmäßig auftragen. Verarbeitungsrichtlinien des Farberstellers beachten. Bei aufgestrichenen Fasern ggf. leicht nachschleifen. 2. Anstrich: Erst nach kompletter Trocknung des 1. Anstrichs durchführen. Die Notwendigkeit weiterer Beschichtungen richtet sich nach Glanzgrad, Farbton und Beanspruchung der Oberfläche. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt.



**Wichtig:** An zusammenhängenden Flächen nur gleiche Produktseriennummern verwenden (siehe Aufdruck Außenseite Karton). Wand-/Deckenlänge unter Zugabe von 5-10 cm = Bahnenlänge. Überstände sauber abschneiden. Trotz strenger Qualitätsrichtlinien können produktionsbedingt vereinzelt Fehler auftreten. Diese werden am Warenrand markiert und mit 0,5 m Längenzugabe ausgeglichen. Beanstandungen nach erfolgter Verlegung von mehr als 10 Bahnen können nicht anerkannt werden.

**TIPP 1 DOPPELNAHTSCHNITT:** Bahnen 3 bis 5 cm überlappend verlegen und von oben nach unten mit einem scharfen Cuttermesser beide Bahnen ohne Beschädigung des Untergrundes durchschneiden. Beide Streifen entfernen und Schnittkanten gut

Abbildungen · Figures · Figures

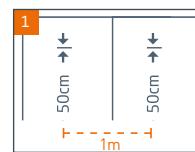

Tipp · Tip · Conseil

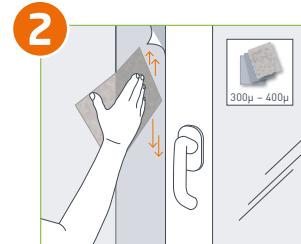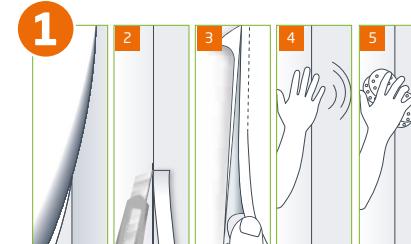

**CONSEIL 1) COUPE DOUBLE :** Poser les lés en les superposant de 3 à 5 cm, couper les deux lés du haut vers le bas à l'aide d'un cutter à lame tranchante sans abîmer le support. Enlever les bandes découpées et bien raccorder les bords. Essuyer immédiatement la colle sur la face à peindre.

**CONSEIL 2) ANGLE SORTANT :** Poncer légèrement les angles à l'aide d'une toile-émeri, rabattre, éventuellement couper ou utiliser une baguette d'angle.

## GB APPLICATION GUIDELINES

**PREPARATION:** Substrates should be dry, clean, smooth and stable. Remove old wall coverings and unstable paints and finishes, sand down high-gloss paints to obtain a key and apply a suitable adhesion promoter. Sand down stable but rough/uneven substrates. Fill cracks/holes with a levelling compound. Pretreat absorbent substrates with a suitable primer. Remove any mold growth and treat in accordance with the relevant regulations. Do not sand unpainted fleece! (Unless it is necessary to repair damaged areas)

**APPLYING ADHESIVE:** Using a roller or airless sprayer, evenly apply a sufficient quantity of wallpaper paste to the substrate, covering an area the width of 1 to 2 drops. Alternatively, you can use a pasting machine in most cases. Use suitable wallpaper paste. For quantities, see the datasheet for the respective wall covering. Soaking times do not apply. Allow approx. 12-24 hours drying time under normal conditions [room temperature approx. 18 °C and relative humidity 60%].

**AVOIDING TEXTUAL VARIATIONS:** Never paste the wall covering upside down or inside out. Do not use a rubber spatula on fleeces under 200 g/m<sup>2</sup>. Some products have a handy mark on the back of the wall covering which serves as a guide (Fig. 1). These marks are spaced at approximately 1 m intervals from one length to the next.

**PRESSING ONTO THE WALL AND TRIMMING:** Press firmly onto the surface with a wallpaper squeegee, making sure that there are no bubbles. Carefully press overlapping fabric into the corners and cut with a sharp knife, using a wallpaper squeegee or cutting ruler as a guide, or just use wallpaper scissors.

**PAINTING:** Apply the paint evenly once the wall covering has completely dried. Follow the paint manufacturer's instructions. Lightly sand down any raised fibers. 2nd coat: Wait until the first coat is completely dry before applying the second coat. The need for a second coat depends on the level of gloss required and whether the surface is subject to heavy use. For further information, please refer to the technical data sheet.

**Important:** Always check to make sure that the batch numbers are the same when applying the wall covering to adjacent areas (see information on outside of box). One drop = wall/ceiling height plus 5-10 cm. Trim off the excess. Despite strict quality controls, occasional production-related defects may occur. These are indicated at the edge of the product and compensated for by adding 0.5 m to the roll length. Complaints made after more than 10 drops have been hung cannot be accepted.

**TIPP 1 DOUBLE-CUTTING:** Position the drop so that it overlaps the preceding drop by 3 to 5 cm, then cut through both drops from top to bottom with a sharp knife, taking care not to damage the substrate. Remove both strips and butt the cut edges up flush with one another. Remove any adhesive on the visible side straight away.

**TIPP 2 OUTSIDE CORNERS:** Gently sand the fabric with wet sand paper, then wrap it around the corner and cut or use a corner bead.

## DK OPLYSNINGER OM FORARBEJDNINGEN

**FORBEREDELSE:** Underlaget skal være tørt, rent, glat og

bæredygtigt. Gammel vægbeklædning og ikke-bæredygtige lag skal fjernes, blank malma gøres ru og behandles med en egnet primer. Bæredygtige ru/ujævne underlag skal udglettes. Revner og huller skal udspartes. Sugende underlag skal forbehandles med en egnet grunder. Fjern skimmelsvamp, og forbehandl områderne efter gældende retningslinjer. Det ubehandledt felt må ikke slibes [med undtagelse af partikel beskadigelser]!

**KLÆBERPÅFØRING:** Påfør en tilstrækkelig mængde klæber i et jævnt lag på underlaget i en bredde på 1-2 båner. Brug en malermutter eller airless-sprøjte. Klæberen kan sædvalgsvis også påføres ved hjælp af en klæstermaskine. Brug en egnet klæber. Påføringsmængden fremgår af vægbeklædnings tekniske datablad. Trækket er ikke nødvendig. Tørretiden er ca. 12 - 24 timer ved normale betingelser (rumtemperatur ca. 18 °C og 60 % relativ luftfugtighed).

**UNDGÅ STRUKTURFORSKELLE:** Materialelet må aldrig påklæbes omvendt eller på den forkerke side. Brug ikke gummiert partiel til fåt på under 200 g/m<sup>2</sup>. Alt efter kvalitet er der en mærkning på bagsiden (fig. 1). Afstanden mellem bagsidermarkeringerne er ca. 1 m fra bane til bane.

**PÅSTRYGNING OG TILSKÆRING:** Stryg med tilstrækkeligt tryk over hele fladen med en tapetspatal, så alle luftbobler presses ud. Præs overskydende materiale forsigtigt ind i hjørnerne, og skær af med en skarp cutterkniv langs en tapetspartiel eller en skærelineal, eller brug en tapetsaks.

**MALING:** 1. lag: Når vægbeklædningen er helt tør, kan den maltes. Pålæg malingen i et jævnt lag. Vær opmærksom på malingsproducentens farorbejdningsanvisninger. Udstikkende fibre kan slibes let. 2. lag: Mal først anden gang, når det første lag er fuldstændig tørt. Om yderligere lag maling er nødvendig, afhænger af glansgrad, farvelton og overlafadens belastning. Yderligere oplysninger findes i det tekniske datablad.

**Vigtigt:** Anvend altid materiale med samme produktserienummer på sammenhængende flader (se påskriften på ydersiden af kartonen). Banelængde = væg-/loftsærlængde plus 5-10 cm. Skær kanterne præcis. Prøv på streg af stræng kvalitetsretningslinjer kan der forekomme enkelte produktionsskadelige fejl. Disse skal markeres på produkets kant og kompenseres med 0,5 m ekstra længde. Deze worden aan de rand van het product gemarkeerd en met een lengtevoegsels van 0,5 m gecompenseerd. Reclamaciones na het aantal enigen meer dan 10 banen kunnen niet worden erkend.

**TIPP 1 NADEN DUBBEL DOORSNIJDEN:** banen 3 à 5 cm overlappend anbrænges og begge baner fra ovenfra og ned med en skarp hobbykniv igennem begge baner og uden at beskadige underlaget. Fjern over- og underlapningsstykke, og sør for, at kanterne har kontakt. Klæber på forsiden skal straks fjernes.

**TIPP 2 BUITENHOEKEN:** met natschurpapier lichtjes opschuren, om de hoek heen leggen, evtl. snijden of een hoekprofiel gebruiken.

## ES CONSEJOS DE APLICACIÓN

**PREPARACIÓN:** Los soportes deben estar secos, limpios y lisos, y ser estables. Eliminar los revestimientos murales antiguos, así como las pinturas y los acabados inestables; las pinturas esmaltables y aplique un activador de adhesión apropiado. Lije los soportes que sean estables pero que estén ásperos y desiguales. Nivelar las irregularidades mediante el plastelado de fisuras o huecos. Realice un tratamiento previo de los sustratos absorbentes usando una impresión apropiada. Elimine cualquier moho que se haya formado y trate la superficie de acuerdo con las normas pertinentes. No lije el velo sin pintar! A menos que sea necesario reparar áreas dañadas.

**APLICACIÓN DEL ADHESIVO:** Aplicar la cola en dispersión sobre la pared con ayuda de un rodillo o de una pistola airless sobre una anchura de 1 ó 2 tiras, de manera homogénea y en cantidad suficiente. En la mayoría de los casos existe otra posibilidad: utilizar una máquina de encolar. Para consumos, ver la ficha técnica que corresponde a este revestimiento. Los tiempos de inmersión no son de aplicación del adhesivo. Calcule un tiempo de secado de aproximadamente 18° C y humedad relativa del 60%.

